

"Утверждаю":

Управляющий

(должность)

Н.И. Лалетин

(ФИО)

(подпись)

.2023

(дата)

**АКТ**  
**оценки технического состояния**

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"  
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 28.06.2023 № 472-од/Щад произвела осмотр  
(дата)

**Автомобиль легковой УАЗ 315196 гос № О 237 КК 124**

(наименование объекта, изделия)

**2013**

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер ХТТ315196С0516731 Инв. номер РБ00005404

1. Поступил в организацию 24.01.2013
2. Дата ввода в эксплуатацию 24.01.2013
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности Не требуется
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации Не установлена
5. Масса объекта по паспорту: 1770  
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии драгоценных материалов (цветных металлов, камней)  
нет
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 7 лет фактический 10 лет
8. Нарботка (в единицах учета) 199985
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего не проводились
10. Техническое состояние

- 10.1 Двигатель: Повышенный расход масла. Состояние неудовлетворительное
- 10.2 Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы
- 10.3 Передний и задний мост: Состояние неудовлетворительное. Износ зубьев ведомой и ведущей шестерни главной пары. износ сателлитов. Требуется замена.
- 10.4 Рулевое управление: Неудовлетворительное течь масла с гидроусилителя руля, износ шестерен редуктора рулевого механизма, .
- 10.5 Карданная передача: Требуется замена карданных валов. Замена среднего карданного вала. Состояние неудовлетворительное
- 10.6 Система охлаждения: радиаторы охлаждения и отопителя салона имеют коррозию трубок, Разрыв патрубков радиатора состояние неудовлетворительное.. Требуется замена.
- 10.7 Требуется ремонт подвески. Состояние неудовлетворительное. 10.8
- Кузов; Состояние неудовлетворительное. Требуется замена салона из-за многочисленных сварочных работ креплений дверей к салону, Невозможность закрытия дверей из-за коррозии дверных проемов.
- 10.9 Топливная система: Состояние неудовлетворительное требуется замена топливного бака, насоса грубой очистке топлива
- 10.10 Тормозная система; Состояние неудовлетворительное повышенный износ тормозных колодок, тормозных барабанов, некорректная работа усилителя тормозов.
- 10.11 Кабина; Требуется замена водительского и пассажирского сиденья-сломаны, замена приборной панели кабины- Неисправность датчиков панели, , замена отопителя салона- подтекание охлаждающей жидкости ,
- 10.12 Выхлопная система; Замена выхлопных труб и глушителя - прогорание.
- 10.13 КПП и раздаточная коробка: Повышенный шум в КПП и раздаточной коробке из-за усиленного износа шестерен кпп

#### 11. Фактическое местоположение

АТЦ, Промплощадка

#### 12. Заключение комиссии:

Автомобиль легковой УАЗ 315196 гос № О 237 КК 124 : Техническое состояние неудовлетворительное. Для продолжения эксплуатации необходимы большие затраты на ремонт. Предложить к выбытию. Вид выбытия-реализация.

#### Председатель комиссии:

Главный инженер

Ю.А. Килин

#### Члены комиссии:

Главный механик

А.М. Матухно

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Зам управляющего по общим вопросам

Е.Н. Афанасьев

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Материально ответственное лицо

К.В.Карпенко

(должность)

(ФИО)

(подпись)

"Утверждаю":

Главный инженер

(должность)

Ю.А.Килин

(подпись)

2023

(дата)

### АКТ ОЦЕНКИ ТМЦ

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"  
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 28.06.2023 № 472 од/Щад произвела оценку  
(дата)

товарно-материальных ценностей, образованных от списания:

Автомобиль легковой УАЗ 315196 гос № О 237 КК 124

(наименование оборудования)

Зав. № ХТТ315196C0516731

РБ00005404

1770

№ №	Наименование изделия или материала	Ед. изм.	Кол-во	Износ, %	Стоимость, руб.	Цена изделия или материала, руб.	Примечание
	Лом марки 12А	т	0,490		12300	6027	
	Лом марки 5А	т	1130		13100	14803	
	Лом эл/двигателей	т	0,010		19800	198	
	Алюминий моторные сплавы	т	0,040		91100	3644	
	Утиль	т	0,100				
	Итого					24672	

Председатель комиссии:

Главный механик  
(должность)

А.М.Матухно  
(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Зам.управляющего по общим вопросам

(должность)

Е.Н.Афанасьев

(ФИО)

(подпись)

Зам. гл. инженера по МТС

(должность)

А.А.Шавриков

(ФИО)

(подпись)

Материально ответственное лицо

(должность)

К.В. Карпенко

(ФИО)

(подпись)

