

"Утверждаю":

Управляющий

(должность)

А.В. Константинов

(ФИО)



(подпись)

29.04.2026

(дата)

**АКТ  
оценки технического состояния**

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"  
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 17.02.2025 № 96-од/Щад произвела осмотр  
(дата)

**Автомобиль автомастерская 473942 гос № Н 794 МК 152**

(наименование объекта, изделия)

**2014**

(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер X72473942E0000005 Инв. номер РБ00007656

1. Поступил в организацию 30.09.2014
2. Дата ввода в эксплуатацию 30.09.2014
3. Дата последнего проведения экспертизы промышленной безопасности Не требуется
4. Дата окончания срока безопасной эксплуатации Не установлена
5. Масса объекта по паспорту: 3790  
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)
6. Сведения о наличии драгоценных материалов (цветных металлов, камней)  
нет
7. Срок службы: по паспорту (нормативный) 7 лет фактический 12 лет
8. Нарботка (в единицах учета) 191662
9. Количество капитальных ремонтов, (дата) последнего не проводились
10. Техническое состояние

- 10.1 Двигатель: Повышенный расход масла. Состояние неудовлетворительное
- 10.2 Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы, генератор, стартер требуется замена, отопитель салона состояние удовлетворительное требуется ремонт.
- 10.3 Передний и задний мост: Состояние неудовлетворительное. Износ зубьев ведомой и ведущей шестерни главной пары. износ сателитов. Требуется замена редукторов
- 10.4 Рулевое управление: Неудовлетворительное течь масла с гидроусилителя руля, износ шестерен редуктора рулевого механизма, повышенный люфт рулевого цилиндра, погнутость рулевых тяг.
- 10.5 Карданная передача: Требуется замена карданных валов. Замена среднего карданного вала. Состояние неудовлетворительное. Отсутствие карданных валов
- 10.6 Система охлаждения: радиаторы охлаждения и отопителя салона имеют коррозию трубок, Разрыв патрубков радиатора состояние неудовлетворительное.. Требуется замена.
- 10.7 Требуется ремонт подвески. Состояние неудовлетворительное.
- 10.8 Кузов; Состояние удовлетворительное. Требуется замена настила полов, сварочные работы
- 10.9 Топливная система: Состояние неудовлетворительное требуется замена топливного бака, насоса грубой очистке топлива , некорректная работа электронного топливного насоса высокого давления
- 10.10 Тормозная система; Состояние неудовлетворительное повышенный износ тормозных колодок, тормозных барабанов, некорректная работа усилителя тормозов.
- 10.11 Кабина; Требуется замена водительского и пассажирского сиденья-сломаны, замена приборной панели кабины- Неисправность датчиков панели, , замена отопителя салона- подтекание охлаждающей жидкости ,
- 10.12 Выхлопная система; Замена выхлопных труб и глушителя - прогорание.
- 10.13 КПП и раздаточная коробка: Повышенный шум в КПП, разбит корпус требуется ремонт, раздаточная коробка требуется ремонт не включается блокировка
- 10.14 Трансмиссия: Сцепление- износ фрикционных накладок диска сцепления, износ рабочей поверхности нажимного диска.

11. Фактическое местоположение

АТЦ, Промплощадка

12. Заключение комиссии:

Автомобиль автомастерская 473942 гос № Н 794 МК 124 : Техническое состояние неудовлетворительное. Для продолжения эксплуатации необходимы большие затраты на ремонт. Предложить к выбытию. Вид выбытия списание

**Председатель комиссии:**

Главный инженер

М.Ю. Завьялов



 
**Члены комиссии:**

Главный механик

М.В. Асалханов

(должность)

(ФИО)



Материально ответственное лицо

К.В.Карпенко

(должность)

(ФИО)



"Утверждаю":

Главный инженер

(должность)

М.Ю. Завьялов

(подпись)

2026

(дата)

### АКТ ОЦЕНКИ ТМЦ

Организация АО "СУЭК-Красноярск" филиал "Разрез Бородинский имени М.И.Щадова"

(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 17.02.2025 № 96 од/Щад произвела оценку

(дата)

товарно-материальных ценностей, образованных от списания:

Автомобиль автомастерская 473942 гос № Н 794 МК 152

(наименование оборудования)

Зав. № X72473942E0000005

РБ00007656

3790

№ №	Наименование изделия или материала	Ед. изм.	Кол-во	Износ, %	Стоимость, руб.	Цена изделия или материала, руб.	Примечание
	Лом марки 12А	т	0,290		6000	1740	
	Лом марки 5А	т	2950		6000	17700	
	Алюминий моторные сплавы	т	0,040		30000	1200	
	Утиль	т	0,510				
	Итого					20640	

Председатель комиссии:

Главный механик

(должность)

М.В. Асалханов

(ФИО)

(подпись)

Члены комиссии:

Зам. гл. инженера по МТС

(должность)

А.А.Шавриков

(ФИО)

(подпись)

Материально ответственное лицо

(должность)

К.В. Карпенко

(ФИО)

(подпись)

