

"Утверждаю":

Директор АО "СУЭК-Кузбасс" Разрезоуправление

(должность)

Василец В.Н.

(ФИО)

(подпись)

04.10.2023

(дата)

## АКТ

### оценки технического состояния

Организация АО "СУЭК-Кузбасс" (Разрез Заречный)  
(наименование предприятия)

Комиссия, назначенная приказом от 28.08.2023 № 204-од/РУ произвела осмотр  
(дата)

АВТОГРЕЙДЕР ДЗ 98В.00100-111 Гар. №21 [6441кр42] (Зав. №6421)  
(наименование объекта, изделия)

АВТОГРЕЙДЕР КОЛЕС ДЗ-98  
(наименование основного средства в бухгалтерском учете)

2014 г., ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины"  
(год изготовления, постройки, предприятие изготовитель)

Зав. номер 6421 Инв. номер Р31219

1. Дата ввода в эксплуатацию 25.07.2015  
29.06.2015 - постановка на бух.учет

2. Масса объекта по паспорту: 21,450 т  
(площадь, длина, объем для зданий и сооружений)

3. Нарботка (в единицах учета) 7 063 МОТО.Ч

4. Техническое состояние Автогрейдер разуконплектован, в нерабочем состоянии.

**Гидросистема:**

Гидроцилиндры 4 шт - внутренние повреждения уплотнений, гильзы, отсутствуют РВД.

Гидрораспределитель - состояние неудовлетворительное, требуется заменить - золотники, перепускные и предохранительные клапана, гидромотор отсутствует.

**Двигатель:** демонтирован, находится рядом, состояние не рабочее, требуется замена поршневой группы.

**Кабина оператора:** разуконплектована, разбиты стекла, коррозия кабины.

**Механизм управления:**

Рулевая колонка состояние неудовлетворительное, отсутствуют клавиши, рулевое колесо, частично отсутствуют механизмы управления (рычаги), щиток переключателей поврежден.

**Рабочее оборудование:**

Отвал - демонтирован, состояние удовлетворительное, рабочее.

Рыхлительное оборудование отсутствует.

Тяговая рама - поворотный круг состояние удовлетворительное, отсутствует РВД.

Гидроцилиндры поворота отвала - износ манжет уплотнения.

**Трансмиссия:**

КПП - состояние неудовлетворительное, требуется заменить ведомые шестерни второй и третьей передачи,

муфту включения третьей передачи, шарикоподшипники.

Карданная передача - частично отсутствуют промежуточные валы.

**Ходовая часть:**

Задний мост - состояние рабочее, частично отсутствуют механизмы подвески балансиры, рекативная штанга, ось балансира, кронштейн крепления балансира).

колеса демонтированы, находятся рядом состояние автошин неудовлетворительное (имеются порезы, предельный износ рисунка протектора), диски в рабочем состоянии.

**Электрооборудование:** отсутствует.

**Системы управления:**

Частично отсутствует механизм переключения передач, рулевое колесо - отсутствует.

Отсутствуют механизмы управления гидрораспределителем, контур гидросистемы управления поврежден, частично отсутствует.

5. Фактическое местоположение

Разрез Заречный, участок спецтехники

6. Заключение комиссии:

Автогрейдер ДЗ 98В.00100-111 №21 (Зав. №6421) находится в неисправном состоянии, частично разуккомплектован, демонтированные части находятся рядом с автогрейдером.

Восстановление и ремонт автогрейдера для эксплуатации в Разрезоуправлении не целесообразны.

Подлежит реализации. ПСМ в наличии.

**Председатель комиссии:**

Директор технический

(должность)

Судаков С.Н.

(ФИО)

  
(подпись)

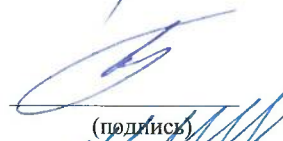
**Члены комиссии:**

Директор по производству

(должность)

Пономарев С.Г.

(ФИО)

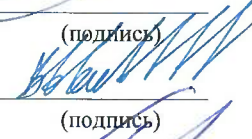
  
(подпись)

Главный механик

(должность)

Бердников Н.С.

(ФИО)

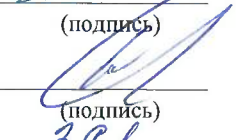
  
(подпись)

Главный энергетик

(должность)

Пестриков В.Г.

(ФИО)

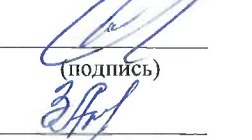
  
(подпись)

Сотрудник дирекции по корп. безопасности

(должность)

Зоскин А.Я.

(ФИО)

  
(подпись)